

QUICK START GUIDE



UV-MACS 2.1


Bedienungs-
anleitung



pruue.de/314



Dieser Quickstart Guide dient nur als Ergänzung zur Bedienungsanleitung. Lesen Sie die vollständige Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen, Schäden oder Verletzungen führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen.

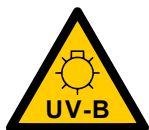

Warnung – Gesundheitsgefahr durch UV-Strahlung

Das Gerät emittiert UV-Strahlung, die zu ernsthaften Gesundheitsschäden führen kann.

- Lesen und befolgen Sie die Sicherheitshinweise in der vollständigen Bedienungsanleitung.
- Bewegen Sie das Gerät während der Kalibrierung und/oder Messung **nicht**.

Produktfinder

In wenigen Klicks
zum richtigen Produkt.



pruue.de/318

Tutorial-Videos

Sehen Sie Schritt für Schritt,
wie Sie UV-MACS verwenden.



pruue.de/320

FAQ

Schnelle Antworten auf
typische Fragen.



pruue.de/316


Betriebsparameter hängen von den Produktionsmerkmalen ab und können von den angegebenen Informationen abweichen. Änderungen der technischen Daten sind vorbehalten.

PRUUE GmbH
Freiberger Straße 1
01067 Dresden
DEUTSCHLAND

Messung der UV-Dosis PRUVE

Vor der ersten Verwendung des Geräts empfehlen wir, verfügbare Software-Updates zu prüfen

1

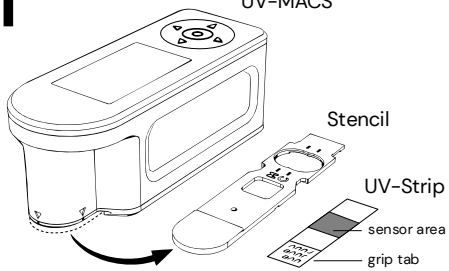

UV-MACS


Stencil

UV-Strip

sensor area

grip tab


2

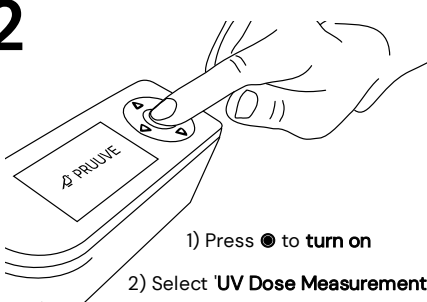

1) Press ● to turn on


2) Select 'UV Dose Measurement'

3

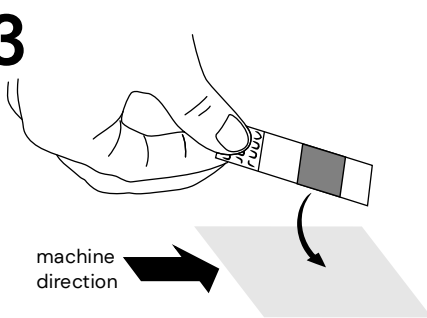


machine direction

4


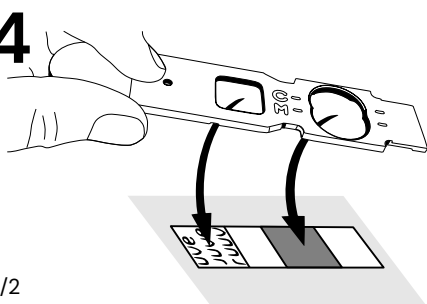


5

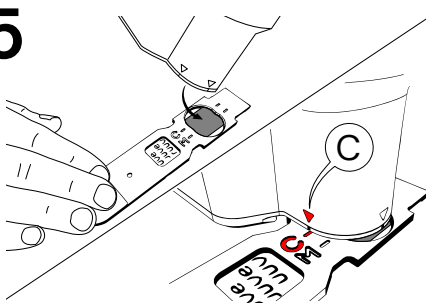


C


6

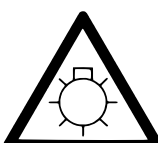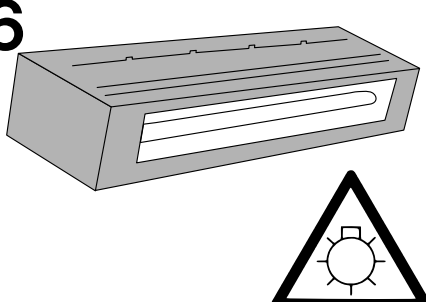

7

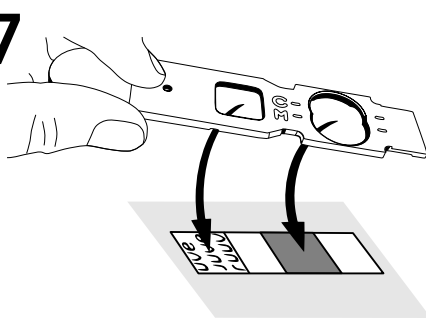

8

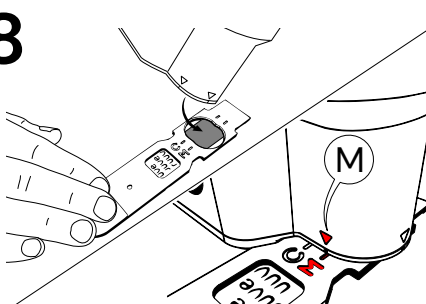

M