

快速入门指南




UV-MACS 2.1


操作 说明



pruue.de/315

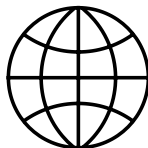

本快速入门指南仅是对操作说明的补充。在使用产品之前，请阅读并理解所有操作说明。违反操作说明可能会导致故障、损害或受伤。对于因操作不当或违反操作说明造成的损害，制造商不承担任何责任。

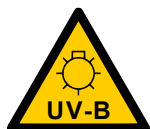

警告 — UV 辐射危害健康

设备会发射 UV 辐射，其可能会造成严重的健康危害。

- 请阅读并遵守所有操作说明中的安全指南。
- 在校准和/或测量时，**请不要**移动设备。

产品查找器

仅需几秒，即可为您的配置
找到理想设置。



pruue.de/319

教程视频

观看有关如何使用
UV-MACS 的分步指南。



pruue.de/320

常见问题解答

常见疑问和问题的快速解答。



pruue.de/317

操作参数因生产特性 而异，可能会与规定
信息有所不同。我们保留 修改技术数据的
权利。

© PRUUE GmbH
更新日期: 02.07.26

PRUUE GmbH
Freiberger Strasse 1
01067 Dresden
GERMANY


contact@pruue.de
联系电话: +49 351 463 34905

测量 UV 剂量



在首次使用设备之前，我们建议检查是否有可用的软件更新。

- 1

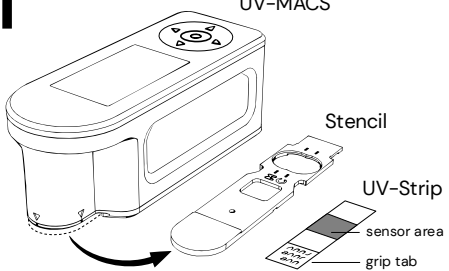


UV-MACS

Stencil

UV-Strip


sensor area

grip tab
- 2

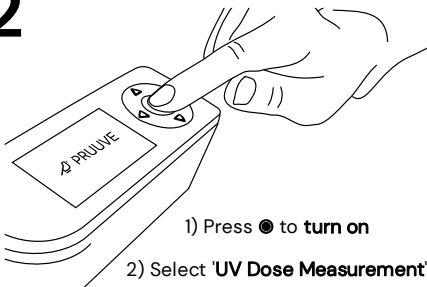



1) Press ● to turn on

2) Select 'UV Dose Measurement'
- 3

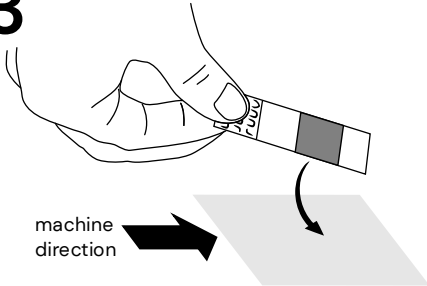



machine direction
- 4

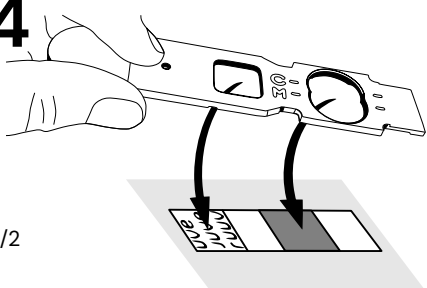

- 5

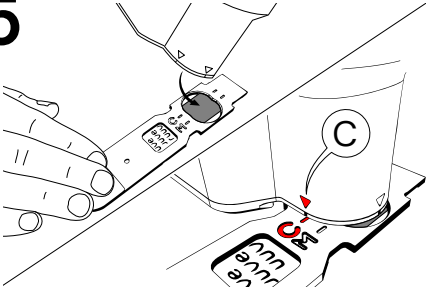

C
- 6

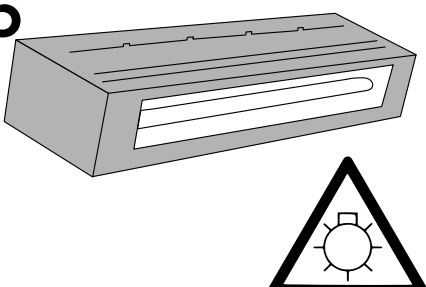
- 7

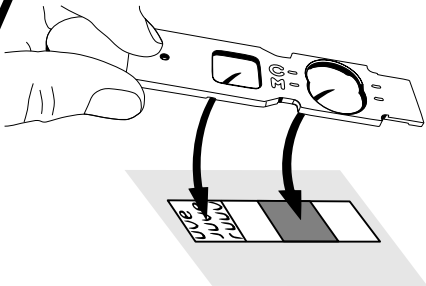
- 8

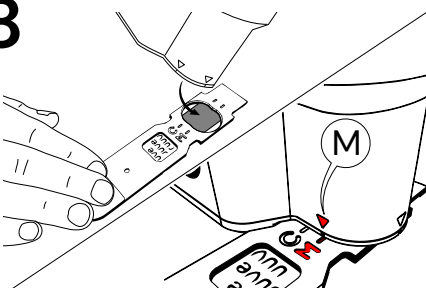

M